



**explo** GmbH  
IGNsystems

# RX2 70K & 30K

Versionsbeschreibung 17.06.2019

**explo** GmbH  
Harald Kulterer  
Völkermarkterstrasse 240  
9020 Klagenfurt  
Österreich  
Tel: +43 (0) 463 / 32 2 45  
Mobil: +43 (0) 664 / 51 007 51

[www.explo.at](http://www.explo.at)  
[office@explo.at](mailto:office@explo.at)

#### **TR v4.3.76**

Bugfix Problem beim hin und herspringen zwischen einzelnen Sequenzen im step-by-step-modus behoben.

#### **TR v4.3.76**

Auf 199 Boxen erweitert

Sleep Mode verbessert (ca doppelte Standbyzeit)

#### **TR v4.3.75**

24 Stunden Version

Alle im Display angezeigten Zeiten werden nun im HH:MM:SS,HS Format angezeigt.

Ein Anzeigebug wurde entfernt: Displayfehler während einer laufenden Autoshow korrigiert

#### **TR v4.3.73**

Mit Sicherheitsgruppe "Z" (groß Z) kann der gesamte Funkverkehr deaktiviert werden

Frequenz und Key kann nun per Funk mit dem Sender umgestellt werden

#### **TR v4.3.72**

Display Initialisierung verbessert

2

#### **TR v4.3.71**

Anzeigebug entfernt: Signal OK wurde zu lange angezeigt

Wenn das Timeout kleiner als 30 Sekunden ist, wird es bei einem "restore default" auf 30 Sekunden gesetzt

Menüpunkt Stepper löschen "delete all" im Steppermenü hinzugefügt

#### **TR v4.3.70**

Konfettimodus öffnet mehrere --> OK

Gebuffertes Signal hinzugefügt

Signal einlesen ohne Funk hinzugefügt (1. Uart)

Sicherheitstestbug gelöst (grenzwert von 40 auf 60 Punkte erhöht, zeigte manchmal einen Fehler an)

Systemadresse zeigt nun bis zu 4 Ziffern an (kann im menü auf 9999 eingestellt werden)

Konfettimodus zeigt im display K an

Konfettimodus sendet status zum Sender zurück

Konfetti, Autoshow, Stepper und get. Kanäle werden nun als (KASC) angezeigt (anstatt der komischen Symbole)

#### **TR v4.3.69**

Init routine Vershoben

Sprungziel bei einem History Fehler geändert damit sich das Gerät nicht aufhängt.

Firemode hatte die Batterie zu oft gemessen (beim ausschalten) --> Tiefentladefehler

#### **TR v4.3.68**

SBS BUG entfernt (Zünd Seq Start hatte einen Fehler bei der Abfrage A=200 --> A=201!!!!)

#### **TR v4.3.67**

Wenn eine Boxnummer umgestellt wird, wird die Autoshow Ignoriert und beim Neustart wird die alte Autoshow gelöscht.

Kleinstes Timeout auf 6 Sekunden reduziert

#### **TR v4.3.66**

Infinity Modus für Timeout hinzugefügt.

Mit Radio Prog kann auch eingestellt werden ob der Empfänger per Funk ausgeschaltet werden kann oder nicht.

#### **TR v4.3.65**

History Bug entfernt: Nach 100 Zündungen innerhalb einer Show auf einem Empfänger benötigte dieser Empfänger ein Signal vom Sender. (Ignorier bar da ein Empfänger nur 70 Kanäle hat)

#### **TR v4.3.64**

Funkmodul Initialisierung verbessert

Check\_sum kann auch 0 sein

Security Update hinzugefügt

Im Konfetti Modus kann eine Zündung vorgezündet werden.

Gleichzeitige Zündungen in einer Reihe werden nun berücksichtigt und gleichzeitig geöffnet

#### **TR v4.3.63**

nach einem Restore Default "Delete Menü" soll der Empfänger abschalten

stepper set wurde geändert (Main box + Neuberechnung wegen Boxen)

Konfettizündung in SBS integriert